

Besiktning av vasstak, Sågamöllan, Kivik den 21 oktober 2005

Närvarande :

Fredrik Käck

Takläggare Per Lindhe

Takläggare Tony Gullberg

Undertecknad

Delar av det gamla vasstaket var mycket dåligt och stormskadat varför det var nödvändigt att lägga om stora partier. Taket var tidigare omlagt i etapper så därför behövdes inte de senast lagda delarna av taket läggas om. Inåt gården är hela taket omlagt och på utsidan är delar av kvarnlängans tak omlagt och mot trädgården är endast den västra delen av bostadslängans tak omlagt. Ryggningen är däremot helt ny.



Mot gården före takläggning



Efter takläggning



Samma vy den 21 oktober



Mot gården 2005-09-30



På sydsidan finns mossbeläggning. Denna ska dock inte tas bort.



Stegen tränger ner i vasstaket och förstör detta. Stegen måste läggas upp på ett underlag på bredare läkt. Vassen kommer i huvudsak från Estland. Vasstället är ca 25 cm tjockt. Ryggningen av lin är säkrad med



ett hönsnät, som det också var tidigare. Utanpå nätet ligger ryggträd av ek. I anslutning till skorstenen på kvarnlängans baksida har man lagt en plåt. Vassen är förankrad med 1.5 mm plastbelagd ståltråd. I vinkeln mellan kvarnlängan och bostadslängan låg två galvade plåtar. På ena sidan var läkten dåliga. Dessa har ersatts med ny läkt. Plåten togs då bort eftersom den inte behövdes längre. På andra sidan fungerar plåt och läkt.



I samband med omtäckningen hittades en inskription av Viberg från Viken vilket var den förre takläggaren. Årtal oklart men troligen står det 1992.

Akuta behov

Omålade täckskivor och vindskiva måste målas omedelbart. Färgen behöver vara vattenavvisande. Brandstegen tränger ner i vassen. Denna måste vila på ett bredare underlag, förslagsvis läkt av trä som ligger mellan stege och vass.

Behov på sikt

Garantibesiktning av taket ska göras senast den 21 oktober 2007. Taket bör kontrolleras om ca 10 år. Ryggningen behöver kontrolleras om 7 år. Nästa gång ryggningen läggs om bör man ta ställning till om man ska fortsätta med hönsnät. Taket beräknas hålla i ca 50 år innan det behöver läggas om.

Ytterligare iakttagelser

Kvarnhjul behöver ses över och utrymmet härunder städas upp. Samtliga fönster behöver ses över, målas och kittas om. Några behöver också lagas med nya spröjsar. I dörr mot trädgårdssidan finns hål som behöver tätas. Korsvirket som inte är av ek är illa åtgånget och syllstocken till stora delar upprutten.

Vid pennan
Karna Jönsson